


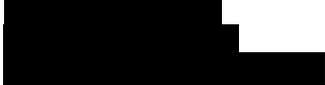

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland


Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten


Wertgutachten

Vorgang

1576540



Fahrzeug:

AC-EB1038 / XL95F5HC3FA020169

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1576540
Auftrag vom: 21.10.2024 / 14:39 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 22.10.2024

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45143738

Wertzusammenfassung

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 22.10.2024 / 09:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madri der Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madri der Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madri der Ring 20 52078 Aachen
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1038	FIN:	XL95F5HC3FA020169
HSN/TSN:	0901 / 000	Fahrzeugart:	Baumaschine (Sonstige Baumaschine)
Aufbau:	Selbstfahrende Arbeitsmaschine Straßenreiniger	Hersteller:	Ravo
Modell:	Ravo 560	Erstzulassung:	17.07.2015
Letztzulassung:	17.07.2015	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	06.2024
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 5
Leistung:	118,0 KW	Hubraum:	3.920 ccm
Antriebsart:	Diesel	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	11419 Betriebsstunden	Laufleistung geschätzt:	11419 Betriebsstunden
Bemerkung zur Laufleistung:	97260 km		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht:	11150,0 kg
----------------------------------	------------

Serienausstattung

12-V-Steckdose, 2 Sitzler, Becherhalter, Besen links - rechts verstellbar + einzeln neigbar, Grobschmutzklappe, Kehrbreite: 2000mm, Klima, LED-Arbeitsscheinwerfer, Mit 3. Bürste Front, Motor Iveco F4AE3481D (Euro5), Radio mit mp3 und USB, Rückfahrkamera, Rundumleuchte gelb, Saugschlauch u. Ölspurreiniger, Schallisolierte Kabine, Verstellbare Lenksäule, Armaturenbrett und Armlehne, Vorderachse hydraulisch anhebbar

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/75 R 17,5 135/133 R	Bridgestone	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	215/75 R 17,5 135/133 R	Bridgestone	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links außen	215/75 R 17,5 135/133 R	Bridgestone	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links innen	215/75 R 17,5 135/133 R	Bridgestone	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts innen	215/75 R 17,5 135/133 R	Bridgestone	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts außen	215/75 R 17,5 135/133 R	Bridgestone	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Verkehrssicherheit:	Nein	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Details zur Beschädigung

Antrieb

Motor, Motorlaufkultur, starke Rasselgeräusche bei Motorlauf, beschädigt, instand setzen

Vorderachse, Stoßdämpfer vorne rechts, undicht, erneuern

Allgemeinzustand

Fahrzeug, Führungsschiene heck, deformiert, erneuern

Systeme, Batterie, defekt, erneuern

linke Seite, Seitenwand hinten links, Ecke oben links beschädigt, Delle

Fahrzeug, Seitenverkleidung vorne rechts, deformiert, erneuern

Fahrzeug, Elektroverteiler rechts oben, defekt, instand setzen

Innenraum, Sitz vorne rechts, Sitzbezug, Brandloch / Brandlöcher nicht reparabel, erneuern

Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), überfällig, erneuern

Karosserie

Dach, Gitter deformiert, deformiert, erneuern

Verglasung

Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 21.10.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer XL95F5HC3FA020169 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.


Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen


Die Durchführung werterhöhender bzw. werterhaltender Reparaturaufwendungen ist am Fahrzeug erkennbar. Belege lagen nicht vor.



Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

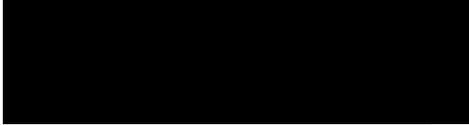

 **Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten**

Aachen, den 29.10.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 24 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.