


Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1595461

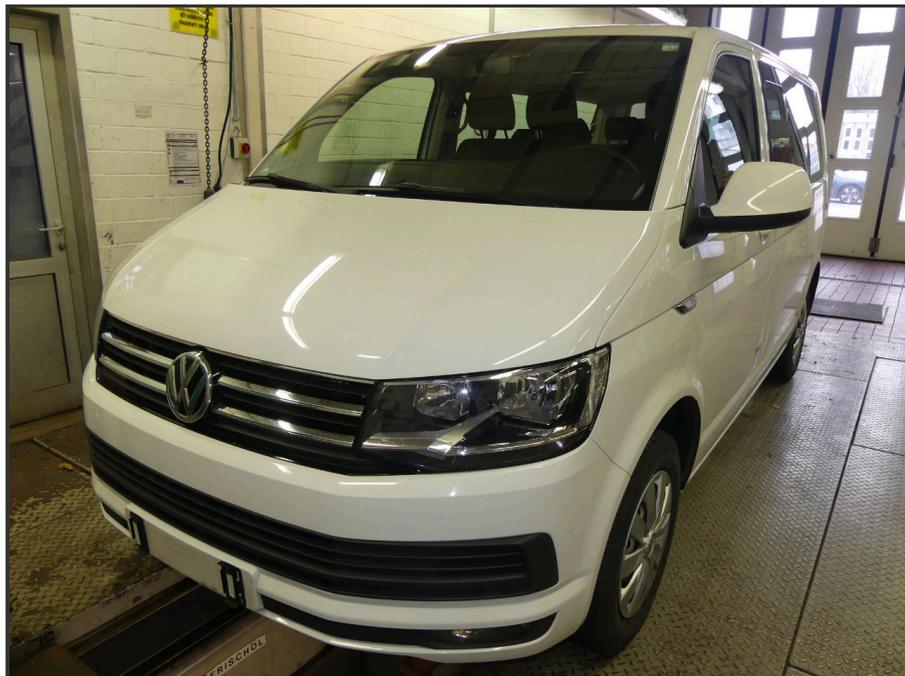

Fahrzeug:

MZ-TV633 / WV2ZZZ7HZGH032509

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1595461
Auftrag vom: 18.11.2024 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 21.11.2024

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt:

Händlereinkaufswert inkl. MwSt:

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 21.11.2024 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV633	FIN:	WV2ZZZ7HZGH032509
HSN/TSN:	0603 / BTX	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Bus	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T6 2.0 TDI Caravelle Comfortline	Erstzulassung:	29.09.2015
Letztzulassung:	29.09.2015	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	09.2026
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	4
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	9 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	160755 km
Laufleistung geschätzt:	160755 km	Laufleistung angegeben:	160755 km

Farbe außen

Farbe außen:	Candy-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Titanschwarz/Titanschwarz- Titanschwarz/ Schwarz
----------------------------	---

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4904 mm / 1904 mm / 1970 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3080,0 kg
Leergewicht:	1943,0 kg
Nutzlast:	995,0 kg

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag im Original vor

montierte Bereifung**Bereifung zulässig:** Ja**Bereifung verkehrssicher:** Ja**Bereifung Zustand:** augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 C	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 C	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 C	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 C	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

Feststellungen**Letzte Inspektion (Datum):** 11.01.2024**Letzte Inspektion (km-
Stand):** 133000**Nächste Inspektion
(Datum):** 11.01.2026**Nächste Inspektion (km-
Stand):** 190000

Vorschäden**reparierte Vorschäden:**

Heckklappe instandgesetzt

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext: (Sonstiges)

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 18.11.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV2ZZZ7HZGH032509 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine kurze Fahrprobe auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden folgende Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Motorhaube Steinschlagschäden
- Außenspiegel links verschürft
- Seitenteil links im vorderen und hinteren Bereich eingedrückt
- Heckklappe im Scheibenbereich eingedrückt
- Stoßfänger hinten beschädigt
- Seitenwand hinten rechts örtliche Lackkratzer
- Schiebetür rechts eingedrückt
- Tür vorne rechts örtliche Lackkratzer
- Außenspiegel rechts verschürft
- Stoßfänger vorne rechts eingedrückt und verformt
- Heckklappeninnenverkleidung beschädigt
- Laderauminnenverkleidungen hinten links und rechts beschädigt
- Lehnenbezug links der hinteren Sitzbank eingerissen
- Sitzbezüge sämtlicher Sitze verschmutzt
- Batterie schwach

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 26.11.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 4 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.